

**Prašome prieš naudojimą atidžiai
perskaityti šią instrukciją!**


Naudotojo vadovas



Elektrinis horizontalus rąstų skaldytuvas

KS 7THE 52/30

KS 8TKE 52/35

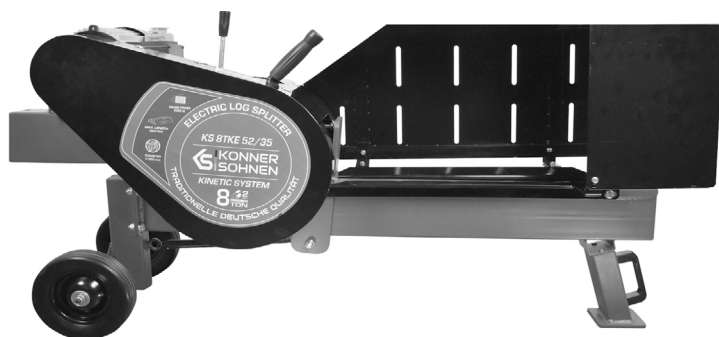



Ačiū, kad pasirinkote **Könnér & Söhnen®** gaminį. Šiame vadove pateikti pagrindiniai saugos, surinkimo ir naudojimo nurodymai. Papildomą informaciją rasite oficialaus importuotojo svetainės palaikymo skiltyje: **konner-sohnen.com/pages/instructions**

Taip pat galite nuskaityti QR kodą arba apsilankyti oficialaus **Könnér & Söhnen®** importuotojo svetainėje **www.konner-sohnen.lt**, kad peržiūrėtumėte ir atsiųstumėte instrukciją.



Prašome prieš naudojimą atidžiai perskaityti šią instrukciją!

Könnér & Söhnen® produktų gamintojas pasilieka teisę įvesti pakeitimus, kurie gali būti neatsispindėję šiame vadove, būtent:

- Gamintojas pasilieka teisę keisti produkto dizainą, konfigūraciją ir konstrukciją.
- Vadovo vaizdinė medžiaga (ilustracijos, schemas, brėžiniai) yra tik informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo faktiškų gaminiuose naudojamų komponentų ar jų žymėjimo.

Susisiekti su mumis dėl bet kokių problemų galite naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą šio vadovo pabaigoje. Visos šio naudotojo vadovo informacijos yra atnaujintos jos publikavimo metu. Dabartinį aptarnavimo centrų sąrašą rasite oficialaus importuotojo svetainėje **www.konner-sohnen.lt**



DĖMESIO – PAVOJUS!



Nepaisant rekomendacijų, pažymėtų šiuo ženklu, gali sukelti sunkius operatoriaus ar trečiųjų asmenų sužalojimus arba mirtį.



PASTABA!



Naudinga informacija įrenginio eksploatavimo metu.

SAUGOS INFORMACIJA

1



PASTABA!



Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją prieš naudojant!

SAUGOKITE SAVE IR APLINKINIUS

1.1

Visada laikykitės šių saugos priemonių naudodami šį įrenginį:

- Visada dėvėkite apsauginius akinius arba saugos akinius su šoninėmis apsaugomis naudodami rąstų skaldytuvą, kad apsaugotumėte savo akis nuo galimų atsikrejančių skeveldrų.
- Venkite dėvėti laisvus drabužius ar papuošalus, kurie gali užsikabinti už judančių dalių.
- Rekomenduojame dėvėti pirštines naudojant rąstų skaldytuvą.
- Dėvėkite avalynę su neslydžiu padu naudodami rąstų skaldytuvą. Nenaudokite mašinos basomis ar dėvėdami atvirus sandalus.
- Dėvėkite ilgas kelnes naudodami rąstų skaldytuvą.
- Laikykite stebėtojus mažiausiai 15 metrų atstumu nuo jūsų darbo zonos. Sustabdykite variklį, kai priartėja kitas asmuo ar gyvūnas.
- Niekada neleiskite vaikams naudoti rąstų skaldytuvo.
- Turėkite omenyje, kad operatorius ar naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus ar pavojus, nutinkančius kitiems žmonėms, jų turtui ir sau pačiam.


PASTABA!

Niekada nepamirškite elektros pavojaus.

Visada laikykitės šių saugos priemonių:

- Niekada neatidarykite jungiklių dėžutės ar variklio dangčių. Niekada neatlikite elektros darbų patys. Jei kyla abejonų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba susisieki su savo vietos pardavėju dėl pagalbos ar informacijos.
- Niekada nenaudokite prailginimo laido, kuris nėra skirtas naudoti lauke.
- Niekada nenaudokite rąstų skaldytuvo, jei yra elektros pavojus.
- Niekada nenaudokite rąstų skaldytuvo drėgnoje aplinkoje ir visada laikykite jį po stogu.
- Niekada nenaudokite rąstų skaldytuvo, jei elektros laidas ar prailginimo laidas yra pažeisti.
- Niekada netempkite už elektros laido norėdami perkelti įrenginį.
- Visada išsijungdami iš lizdo traukite už įtvaro, nieada netempkite už laido. Įsitinkite, kad jūsų pirštai neličia metalinių įtvaro kaiščių kai prijungiate ar atjungiate įrenginį.
- Niekada nenaudokite rąstų skaldytuvo, jei elektros laidas nėra prijungtas prie lizdo.
- Jei naudojate prailginimo laidą, laikykite sujungimo vietą tarp elektros laido ir prailginimo laido toli nuo vandens.
- Niekada nenaudokite prailginimo laido, ilgesnio nei 3 metrai (10 pėdų), kurio skerspjūvis mažesnis nei 1,5 mm², arba ilgesnio nei 6 metrai (20 pėdų), kurio skerspjūvis mažesnis nei 2,5 mm². Per plonas laidas sumažins įtampą, dėl ko variklis negaus pakankamai energijos ir gali sugesti. Per plono prailginimo laido naudojimas gali sukelti izoliacijos lydymąsi ar net gaisrą.
- Visada laikykite elektros laidą ir/ar prailginimo laidą toli nuo karščio šaltinių, alyvos ir aštrių daiktų.


PASTABA!


Saugus šio rąstų skaldytuvo naudojimas yra būtinas, norint išvengti arba sumažinti mirtinų ar sunkius sužalojimus keliantį pavojų. Nesaugus naudojimas gali sukelti įvairių pavojų jums.

Visada laikykitės šių saugos priemonių naudodami šį rąstų skaldytuvą:

- Įrenginys sukurtas skaldyti rąstus. Nenaudokite jo jokiems kitiems tikslams.
- Nieada nenaudokite aparato slystančiame, šlapiame, purviniame arba lediniame paviršiuje.
- Būkite atsargūs, kad išvengtumėte paslydimų ar kritimų.
- Niekada, jokiais aplinkybėmis, nešalinkite, nelenkite, nepjaukite, nevirkinkite, nesuvirinkinkite ir kitaip nekeiskite standartinių rąstų skaldytuvo detalių. Tai apima visas apsaugas ir skydus. Pakeitimai jūsų įrenginyje gali sukelti asmenines traumas ir nuosavybės žalą, taip pat neteksite garantijos.
- Leiskite naudotis rąstų skaldytuvu tik vienam asmeniui vienu metu. Tai apima rąsto padėjimą ant sijos.
- Jei įrenginys pradeda skleisti neįprastą triukšmą ar vibraciją, išjunkite variklį, atjunkite maitinimo laidą, palaukite penkias minutes, kol įrenginys atvės, ir tada patikrinkite, ar nėra pažeidimų. Vibracija paprastai yra įspėjimas apie problemą. Patikrinkite, ar nėra pažeistų dalių, ir prireikus išvalykite, suremontuokite arba pakeiskite jas.
- Niekada nekeiskite saugos įrenginių. Reguliariai tikrinkite jų tinkamą veikimą.
- Prieš atlikdami bet kokius rąstų skaldytuvo priežiūros ar patikros veiksmus, išjunkite variklį, atjunkite maitinimo laidą ir palaukite penkias minutes, kol įrenginys atvės.
- Niekada neleiskite naudoti rąstų skaldytuvo žmonėms, kurie nėra susipažinę su šiomis instrukcijomis.
- Niekada neperkraukite ir nemėginkite skaldyti rąstų, viršijančių šiame vadove nurodytas rekomendacijas.
- Niekada nenaudokite įrenginio vartodami alkoholį, narkotikus ar vaistus.
- Naudokitės įrenginiu tik dienos metu.
- Laikykite visas varžles ir varžtus priveržtus ir laikykite įrangą geros naudojimo būklės.

Modelis	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35
Rąstų skaldytuvo tipas	Hidraulinis	Kinetinis
Įtampa	230 V	230 V
Dažnis	50 Hz	50 Hz
Variklio galia	2000 W	2000 W
Slėgio jėga	7 tonos	8 tonos
Variklio galia	Elektra	Elektra
Variklio modelis	KS ECO 2100	KS ECO 2100
Maksimalus rąsto ilgis	520 mm	520 mm
Maksimalus rąsto skersmuo	300 mm	350 mm
Ciklo trukmė	~ 10 sek.	~ 2 sek.
Darbinė padėtis	Horizontali	Horizontali
Sukimosi greitis	-	400 aps./min.
Laido ilgis	1.85 m	1.7 m
Elektros variklio apvija	Varinė	Varinė
Ratai	6"	8"
Bendri matmenys (l x P x A)	980x270x520 mm	1450x390x710 mm
Svoris (neto)	53 kg	115 kg
Apsaugos klasė	IP54M	IP54M



PASTABA



Rąsto skersmuo nėra vienintelis veiksnys, lemiantis skaldymo lengvumą. Mažas rąstas gali būti sunkiai skaldomas, jei jame yra gyslių arba yra ypach kietos medienos.


Prijunkite maitinimo laidą prie standartinio 230 V $\pm 10\%$ (50 Hz ± 1 Hz) elektros tiekimo, kuris turi žemos įtampas, aukštos įtampas ir per likutinės srovės apsaugos įrenginius, taip pat liekanės srovės įrenginį (LSJ), kurio maksimali leistina likutinė srovė yra 0,03 A.

PAGRINDINĖ APŽVALGA HIDRAULINIS RĄSTŲ SKALDYTUVAS KS 7THE 52/30


3

Patikrinkite šiuos komponentus pagal žemiau pateiktą sąrašą ir 1 paveikslą:

1 pav.

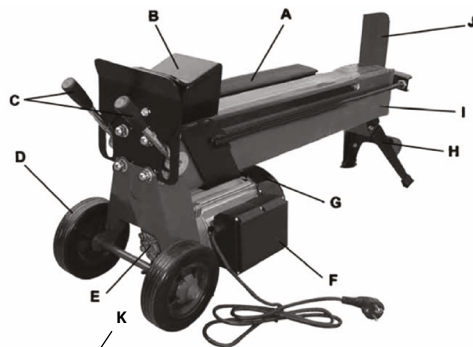


- A. Rąstų kreipiamosios plokštės
- B. Rąsto stumtuvas
- C. Valdymo rankenų rinkinys
- D. Ratai ir rėmas
- E. Alyvos siurblys
- F. Elektros variklio jungiklis
- G. Elektros variklis
- H. Atraminės kojelės
- I. Pagrindinis korpusas
- J. Skaldymo pleištai
- K. Apsauginė metalinė grotelė (saugo naudotoją nuo skraidančių drožlių ir smulkių medienos gabalėlių, atsirandančių skaldant)

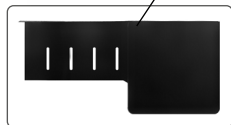

KINETINIS RĄSTŲ SKALDYTUVAS KS 8TKE 52/35 VALDYMO ELEMENTAI IR YPATYBĖS

3.1

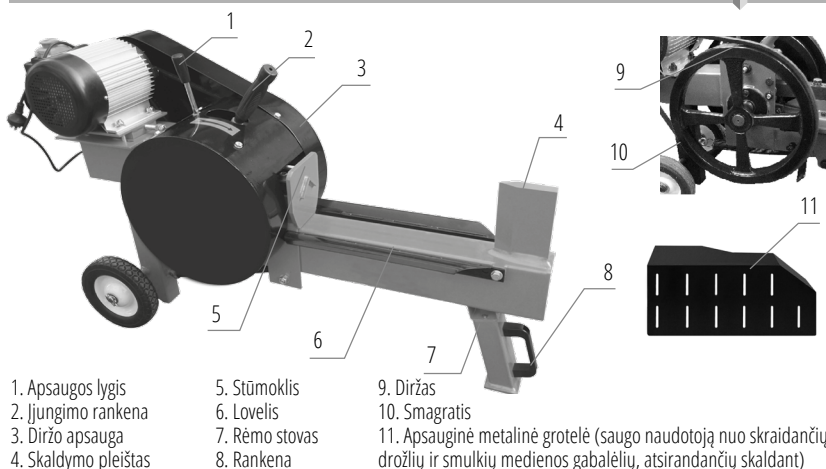

RĄSTŲ SKALDYTUVO KS 7THE 52/30 EKSPLOATACIJA

4



ĮSPĖJIMAS!



Rąstų skaldytuvas tiekiamas be hidraulinės alyvos. Neįjunkite variklio be pakankamo kiekio hidraulinės alyvos užpylimo.

1. Prieš naudodami rąstų skaldytuvą, suplanuokite darbo zoną. Patikrinkite, ar rąstai yra išdėstyti taip, kad juos būtų lengva pasiekti.


2. Rąstų skaldytuvas tinka iki 52 cm ilgio rąstams. Skaldytuvas efektyviausiai veiks su sausais, išdžiovintais rąstais.

3. Patikimai pastatykite rąstų skaldytuvą ant lygaus pviršiaus arba patvaraus stovo. Jei reikia, užfiksuokite ratus, kad nepaslinktų naudojimo metu. Jei naudojate prailginimo laidą, darykite tai saugiai, kad nepažeistumėte laido ir nesukeltumėte pavojaus.

4. Prieš pradėdant dirbti, atsukite oro išleidimo varžtus (3 pav.) 3–4 apsisukimais, kad oras galėtų laisvai cirkuluoti talpoje baką. Užsukite varžtus, kai darbas baigtas arba kai perkeliate skaldytuvą, kad išvengtumėte alyvos nutekėjimo.

5. Visada tvirtai padėkite rąstus ant pagrindinio korpuso, prigludusius prie rąstų kreipiamųjų plokščių (žr. A, 1 pav.). Niekada nemėginkite skaldyti rąsto kampu ir įsitikinkite, kad rąstai nesisuks ir nepaslys skaldymo metu. Įsitikinkite, kad skaldymo pleištas (žr. J, 1 pav.) ir rąsto stumtuvas (žr. B, 1 pav.) liečia rąstą tiesiai abiejuose galuose.


6. Saugumo sumetimais rąstų skaldytuvą reikalauja valdymo abiejomis rankomis. Įjunkite elektros variklį naudodami žaliąjį starto mygtuką (žr. F, 1 pav.). Abiem rankomis paspauskite abi valdymo rankenas (žr. C, 1 pav.). Skaldytuvas suspaudžia rąstą, stumdamas jį į skaldymo pleišną. Suskaldžius rąstą, paleiskite abi rankenas – tai leis rąstostumtuvui grįžti atgal.

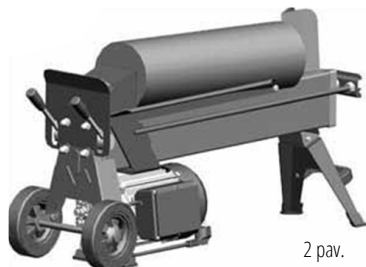

2 pav.



3 pav.

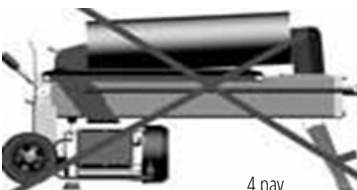

4 pav.

Norint sustabdyti rąstų skaldytuvą, paspauskite žalią mygtuką. Užsukite varžtą (3 pav.) ir atjunkite įrenginį iš maitinimo šaltinio, kai eksploatacija baigta. Užsukite varžtą, kai darbas baigtas arba kai perkeliate skaldytuvą, kad išvengtumėte alyvos nutekėjimo.



ĮSPĖJIMAS!




Niekada priverstinai neskaldykite rąsto išlaikant hidraulinį slėgį ilgiau nei 5 sekundes. Pabandykite perdėti rąstą skaldytuve.

RĄSTŲ SKALDYTUVO KS 8TKE 52/35 EKSPLOATACIJA

5

VARIKLIO PALEIDIMAS

1. Pastatykite rąstų skaldytuvą ant lygaus, sauso paviršiaus ir užblokuokite ratus arba priverškite rėmo stovą, kad skaldytuvus nejudėtų naudojimo metu.
2. Įsitinkinkite, kad rąstų skaldytuvus prijungtas prie tinkamai žeminto ir apsaugoto lizdo.
3. Paspauskite žalią mygtuką.

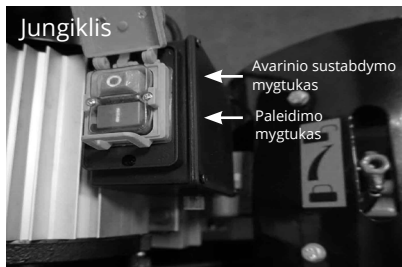

VARIKLIO SUSTABDYMAS

Paspauskite avarinio sustabdymo mygtuką arba raudoną mygtuką, kad išjungtumėte variklį.



DĖMESIO



Atjunkite maitinimo laidą, kai nenaudojate skaldytuvo.



PASTABA



Kinetinis rąstų skaldytuvus veikia kitaip nei hidraulinis skaldytuvus. Netinkama įrenginio eksploatacija sukels įrenginio gedimą.



ĮSPĖJIMAS!



Tai yra didelės galios įrenginys, kurio judančios dalys veikia didelę energiją kaupiančiu principu. Jūs privalote naudoti įrenginį saugiai. Nesaugus naudojimas gali sukelti įvairių pavojų jums ir visiems aplink esantiems asmenims.



5 pav.



6 pav.



7 pav.

Visi rąstai neturi viršyti nurodyto ilgio. Kaip teisingai ir neteisingai rąstus, žiūrėkite tolesnes nuotraukas. Niekada neskaldykite rąstų netinkamu ar nesaugiu būdu.


- Įkeldami rąstą į skaldytuvą, nedėkite rankų ant rąsto galų. Tai labai NESAUGU ir gali sukelti rankų sužalojimą (5 pav.).
- Nesiekite ir neženkite per siją, kai skaldytuvus veikia. Tai labai NESAUGU ir gali sukelti asmeninę traumą ar net mirtį.
- Niekada nemėginkite skaldyti medienos skersai pluošto (6 pav.). Skaldytuvus nėra skirtas skersiniam skaldymui. Tai gali sugadinti skaldytuvą ir/ar sukelti asmeninę traumą.
- Įsitinkinkite, kad abu skaldomo rąsto galai yra kiek įmanoma lygesni (6 pav.). Tai užkirs kelią rąstui išslįsti iš padėties esant slėgiui (7 pav.).

Visada laikykitės šių nurodymų:

- Nebūkite drovus. Spartus ir greitas įjungimo rankenos judėjimas yra būtinas, kad krumpliaistebis ir krumpliaratis pilnai susijungtų ir atsijungtų be pažeidimų.

- Įjungimo rankena niekada neturėtų būti sustabdyta jokioje padėtyje tarp pilnai priekyje arba pilnai atgal pozicijų.
- Laikykite rankeną įstrižai, kai stūmoklis sustoja judėdamas į priekį. Visada greitai patraukite įjungimo rankeną atgal (automatinio grąžinimo) padėtį iškart po to, kai rąstas yra perskeltas, arba kai stūmoklis yra eigos pabaigoje, arba kai stūmoklis sustoja judėdamas į priekį dėl standaus rąsto.

1. Padėkite rąstą ant rąstų skaldytuvo. Sugriebkite rąstą iš šonų, už jo vidurio (8 pav.). Centruokite rąstą iš šono į šoną ant skaldytuvo bėgelio. Nestatykite rąsto arti prie pjovimo peilio. Rekomenduojamas atstumas nuo pjovimo peilio yra 4-5 cm.

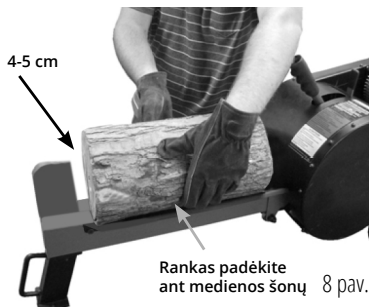

ATSARGIAI!



Skaldant, įjungimo rankena turi būti visiškai laikoma skaldymo padėtyje prie stipinio. Nepaisant to, gali atsirasti rankenos atitranka.

2. Viena ranka paspauskite ir laikykite saugos svirtį link savęs, tada GREITAI perjunkite įjungimo rankeną visiškai link variklio, kol ji pasieks stipinį, ir tvirtai laikykite, kol rąstas bus perskeltas (9 pav.).

3. IŠ KART PO to, kai rąstas yra perskeltas, perjunkite ir laikykite įsijungimo rankeną automatinio grąžinimo padėtyje, kad stūmoklis grįžtų atgal. Jei stūmoklis sustoja prieš pasiekdamas eigos galą skaldant standų rąstą, greitai perjunkite įjungimo rankeną atgal į automatinio grąžinimo padėtį.



Jei stūmoklis sustoja prieš pasiekdamas eigos galą skaldant standų rąstą, greitai perjunkite įjungimo rankeną atgal į automatinio grąžinimo padėtį. Leiskite stūmokliui grįžti atgal ir leiskite smagračiams įgauti impulso kitam pilnos galios skaldymui.

ĮSTRIGUSIO RĄSTO IŠLAISVINIMAS

6

Paleiskite abi valdymo rankenas, kad rąsto stumtuvas visiškai atsitrauktų. Po užstrigusiu rąstu įkiškite medinį trikampį pleištą ir aktyvuokite rąsto stumtuvą, kad pleištą būtų įstumtas po užstrigusiu rąstu. Kartokite šį procesą naudodami vis didesnius pleištus, kol užstrigęs rąstas bus išlaisvintas.



ĮSPĖJIMAS!



Niekada nedaužykite plaktuku užstrigusio rąsto ir nedėkite rankų arti ĮSPĖJIMAS! rąsto, kai bandote išlaisvinti užstrigusį rąstą.

HIDRAULINIO RĄSTŲ SKALDYTUVO KS 7THE 52/30 PRIEŽIŪRA

7

PLEIŠTO UŽKALIMAS IR KREIPIANČIOSIOS BĖGIMO KELIO VALYMAS


Po rąstų skaldytuvo naudojimo tam tikrą laiką, užkalkite pleištą naudodami smulkią dildę ir nušlifuokite visus šiurkščius kraštus bei įpjovus išilgai pjovimo briaunos.

Reguliariai valykite kreipiančiąją bėgimo takelį, ypač skaldant derlingą medieną.

HIDRAULINĖS ALYVOS KEITIMAS

Replace the hydraulic oil in the log splitter after every 150 hours of use. Take the following steps to replace the oil:

1. Įsitinkite, kad visos judančios dalys sustabdytos ir skaldytuvą atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
2. Atsukite alyvos nuleidimo varžtą.
3. Apverskite rąstų skaldytuvą ant atraminės kojelės pusės ir laikykite virš 3 litrų talpos, kad alyva išbėgtų.
4. Statykite rąstų skaldytuvą vertikaliai ant galo, kad variklis būtų apačioje, o valdymo rankenos – viršuje.
5. Užpilkite šviežios hidraulinės alyvos. Kaip nurodyta 5 puslapyje esančioje specifikacijų lentelėje, tinkama alyvos talpa yra 2,9 l.
6. Su šluoste nuvalykite alyvos matuoklio, kuris yra pritvirtintas prie nuleidimo angos, paviršių ir vėl įstatykite jį į talpą, kad patikrintumėte naują lygį.
7. Įsitinkite, kad užpildytos alyvos lygis yra tarp dviejų alyvos matuoklio griovelių.
7. Prieš užsukdami, nuvalykite alyvos nuleidimo angą. Įsitinkite, kad ji priveržta, kad išvengtumėte nutekėjimo, prieš pastatydami rąstų skaldytuvą horizontaliai.

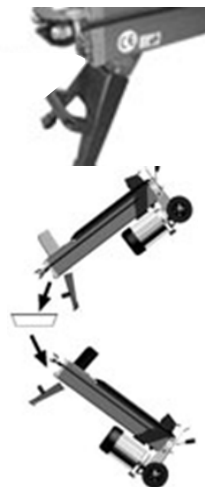

PASTABA



Periodiškai patikrinkite alyvos lygį, kad įsitikintumėte, jog jis yra tarp dviejų alyvos matuoklio griovelių. Papildykite, kai alyvos lygis pasiekia apatinę žymę.

Naudokite hidraulinę alyvą ISO VG 22.

Šios hidraulinės alyvos arba jų atitikmenys rekomenduojami rąstų skaldytuvo hidraulinės transmisijos sistemai:

- SHELL Tellus 22
- MOBIL DTE 11

- ARAL Vitam GF22
- BP Energol HLP-HM22

KINETINIO RĄSTŲ SKALDYTUVO KS 8TKE 52/35 PRIEŽIŪRA

8



ĮSPĖJIMAS!



Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar patikros veiksmus, išjunkite elektros variklį, palaukite penkias minutes, kol visos dalys atvės. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros tinklo.

SUTEPIMAS




ĮSPĖJIMAS!



Visi jūsų skaldytuvo guoliai yra sandarūs ir turi pakankamai tepalo, kurio turėtų užtekti visos mašinos tarnavimo laikui esant normaliam naudojimui.

BĖGELIO PRIEŽIŪRA

Po kiekvieno rąstų skaldytuvo naudojimo rekomenduojame nuvalyti visus nešvarumus, užsikabinusius ant bėgelio ar stūmoklio, ir užpurkšti apsauginį sluoksnį nuo rūdžių (Fluid Film arba atitikmenį) ant bet kokių neužteptų metalinių paviršių bėgelio viršuje (10 pav.). Tai užtikrins sklandžiausią stūmoklio grįžimo veiksmą.

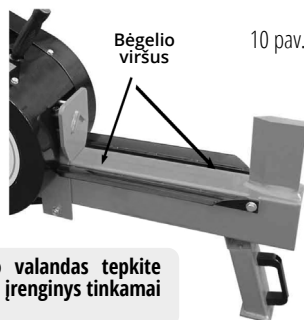

KRUMPLIASTIEBIO TEPIMAS



PASTABA




Svarbu kas 5 darbo valandas tepkite krumpliaстiebius, kad įrenginys tinkamai veiktų.


REIKALINGI ĮRANKIAI IR REIKMENYS:

- Universalus tepalas
- Švarūs skudurai
- 13 mm veržliaraktis

1. Su 13 mm veržliarakčiu atsukite apsaugos varžtus, pritvirtinančius smagračio apsaugą (11 pav.).
2. Atsukite apsaugos varžtus, pritvirtinančius smagračio ir diržo apsaugą.
3. Atjunkite grąžinimo spyruoklę.
4. Ištraukite krumpliaratį ir ištepkitė jo dantis, krumpliaracio viršutinę pusę ir pavara (12 pav.).
5. Po tepimo įdėkite krumpliaratį atgal ir vėl įdėkite grąžinimo spyruoklę.
6. Vėl įdėkite apsaugas.

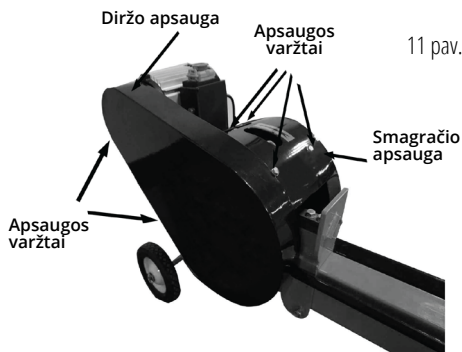

11 pav.

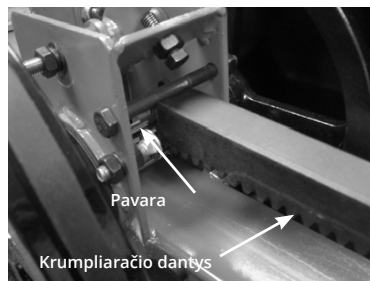

12 pav.

REGULIARUS TECHNINIO APTARNAVIMO KONTROLINIS SĄRAŠAS

9

Šis vadovas atitinka reikalavimus! Aptarnavimo centrų adresų sąrašą rasite išskirtinio importuotojo svetainėje: **www.konner-sohnen.lt**

PROCEDŪRA	Prieš kiekvieną naudojimą	Kas 5 valandas	Kas 25 valandas	Kas 150 valandų
Patikrinkite bendrą įrangos būklę	✓			
Išvalykite bėgelį nuo šiukšlių	✓			
Patikrinkite diržą		✓ KS 8TKE 52/35		
Patikrinkite elektros laidų būklę	✓			
Sutepinkite krumpliaratį		✓		
Nuvalykite variklio išorę ir aušinimo briaunas			✓	
Pakeiskite variklio alyvą				✓ KS 7THE 52/30

| Galimų gedimų ir jų šalinimo būdus galite rasti pilnoje vadovo versijoje.

Tarptautinė gamintojo garantija – 1 metai. Garantinis laikotarpis prasideda nuo pirkimo datos.

Jei pagal vietos įstatymus garantinis laikotarpis yra ilgesnis nei 1 metai, kreipkitės į savo vietos pardavėją. Pardavėjas, parduodantis produktą, yra atsakingas už garantijos suteikimą. Dėl garantijos kreipkitės į Pardavėją.

Per garantinį laikotarpį, jei produktas sugenda dėl gamybos proceso trūkumų, jis bus pakeistas į tą patį produktą arba suremontuotas. Garantinis talonas turi būti saugomas visą garantinį laikotarpį. Praradus garantinį taloną, antrasis nebus išduotas. Klientas, prašydamas remonto ar keitimo, turi pateikti garantinį taloną ir pirkėjo čekį. Priešingu atveju garantinis aptarnavimas nebus suteiktas. Garantinis talonas, pridėtas prie produkto pardavimo metu, turi būti teisingai ir pilnai užpildytas pardavėjo ir kliento, pasirašytas ir antspauduotas. Kitais atvejais garantija nėra laikoma galiojančia.

Aptarnavimo centrui pateikite švarų produktą. Dalys, kurias reikia pakeisti, yra aptarnavimo centro nuosavybė.



ES Atitikties deklaracija

Nr. 194

Toliau nurodyti gaminiai buvo išbandyti pagal mūsų nurodytus standartus ir nustatyta, kad jie atitinka Europos Bendrijos mašinų direktyvos 2006/42/EB, žemos įtampos direktyvos 2014/35/ES, elektromagnetinio suderinamumo direktyvos (EMC) 2014/30/ES ir triukšmo direktyvos 2000/14/EB reikalavimus.

Gamintojas: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresas: Flinger Broich 203, 40235 Diuseldorfas, Vokietija
Produktas: Elektrinis rąstų skaldytuvas „Könner & Söhnen“
Tipas / modelis: KS 7THE 52/30, KS 8TKE 52/35

Šis pareiškimas grindžiamas vienkartinio nurodytų gaminių įvertinimu. Tai nereiškia visos gamybos įvertinimo ir nesuteikia teisės naudoti bandymų laboratorijos logotipo. Gamintojas turi užtikrinti, kad visa serijinė produkcija atitiktų šiame pranešime aprašytą pavyzdį. Pareiškėjas privalo turėti visą techninę dokumentaciją kompetentingų institucijų žinioje.

Taikomos EB direktyvos: 2006/42/EB Mašinų direktyva
2014/30/ES Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (EMC)
2014/35/ES Žemos įtampos direktyva
2000/14/EB Triukšmo direktyva

Taikomi standartai: EN ISO 12100:2010
EN 60204-1:2018
EN 609-1:2017
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:1997/A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

2000/14/EB, 2005/88/EB priedas VI

Modeliams KS 7THE 52/30, KS 8TKE 52/35 garantuojamas triukšmo lygis Lwa = 97 dB (A).



Išdavimo data:
Išdavimo vieta:
Direktorius:

2024-05-06

Diuseldorfas

Fomin P.

P. Fomin

DIMAX

International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

DIMAX INTERNATIONAL GmbH patvirtina, kad aukščiau nurodytas gaminytis atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2006/42/EB Mašinų direktyva 2006 m. gegužės 17 d., 2014/35/ES Žemos įtampos direktyva 2014 m. vasario 26 d., 2014/30/ES Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2014 m. vasario 26 d., 2000/14/EB Triukšmo direktyva 2000 m. gegužės 8 d. reikalavimus. CE ženklas gali būti naudojamas gamintojo atsakomybe po ES atitikties deklaracijos parengimo ir laikantis visų taikomų ES direktyvų reikalavimų.

KONTAKTAI

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 63/66 Hatton Garden Fifth Floor, Suite 23, London, EC1N 8LE, info.uk@dimaxgroup.de

Technical support

amazon@dimaxgroup.com
konner-sohnen.com.uk

France:

Fabriqué sous licence et contrôle de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Allemagne.

Importateur et représentant en France et en Belgique DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Pologne. Assemblé en RPC.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Alemania.

Importador y representante en España de DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st, 05-830 Stara Wieś, Polonia.
Ensamblado en la República Popular China.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:
DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Południowa 8, 05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.
amazon@dimaxgroup.com
www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203, 40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:
ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47, 02232, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР
www.konner-sohnen.com.ua